

3. Anschlussplan, BUS-Verdrahtung:

3. Connection diagramm, BUS-wiring pattern:

Z0851232_002_TFS73Q_E_DE_GB, Änderungen vorbehalten, subject to change




TRANS - FILTER - SCANNER: TFS 73Q-E

Gerät Nr.: 1
Unit No.: 1

Hauptgerät
Main unit:
DFS*-73

Gerät Nr.: 2
Unit No.: 2

Erweiterungseinheit
Expansion unit:
TFS 73Q-E

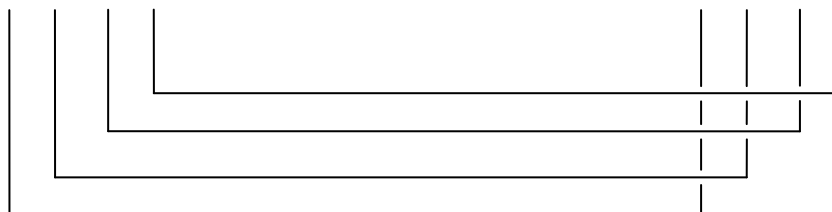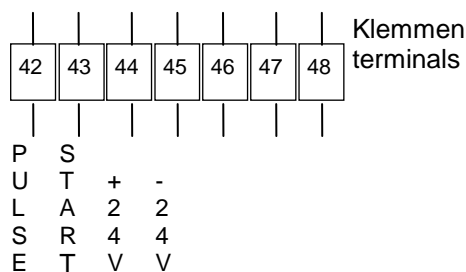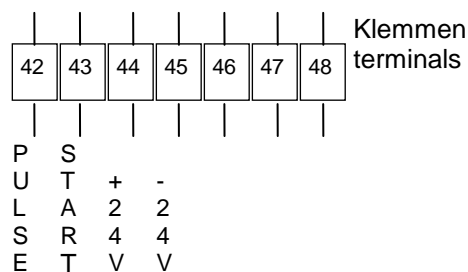

Bitte beachten:

Anschlußplan nur gültig für den Betrieb eines CONTROL-FILTER-SCANNER **DFS-73** als Hauptgerät zusammen mit einer Erweiterungseinheit TFS-73.
Für den Betrieb mit einem CONTROL-FILTER-SCANNER DFS-72 siehe Dokument Z0851239

Please notice:

Connection diagram only valid for operation of a CONTROL-FILTER-SCANNER **DFS-73** as main unit together with an extension unit TFS-73.
For operation with a CONTROL-FILTER-SCANNER DFS-72, see document Z0851239.

Bitte beachten Sie, daß an den Klemmschraubenköpfen mit einem externen Messinstrument nur dann einwandfrei gemessen werden kann, wenn die Klemme zugeschraubt worden ist. Eine noch offene Klemme hat zum Schraubenkopf keinen ausreichend sicheren Kontakt.

Please notice that a measurement with an external instrument at the screw-head-terminals can only be carried out correctly if the screws are completely tightened.

Leitungsquerschnitte für +24 V und -24 V Leitung mindestens 1,5 mm² Cu. Bitte auf Polarität + und - achten! Abgeschirmte Leitung verwenden.
Leitungsquerschnitte für PULSE und START mindestens 0,5 mm² Cu. Abgeschirmte Leitung verwenden.

Copper wires for +24 V and -24 V at minimum 1,5mm² Cu. Please pay attention for polarity + and - ! Use shielded wires.
Copper wires for PULSE and START at minimum 0,5mm² Cu. Use shielded wires.

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte

Phone: ++49 (0)5136 880 990 8

Internet: www.mikro-mess.de

eMail: info@mikro-mess.de

Am Süden 15 - Steinwedel

FAX: ++49 (0)5136 880 990 0